



## **SUZUKI**

### **Grand Vitara**

**Anno di costruzione: da giugno 2005 a febbraio 2007**

**Motore: diesel**

### **Guasti in diversi sistemi Cablaggio motore danneggiato**

#### **Problema:**

Il cablaggio del motore può essere danneggiato con conseguenti guasti in diversi sistemi.

#### **Causa:**

Il cablaggio nel vano motore può subire danni a causa di perni di fissaggio del coprimotore troppo sporgenti. I perni possono sfregare contro i cavi e danneggiare diversi sistemi elettrici.

Sono coinvolte le vetture con il seguente numero di telaio:

JSAJTA44V da 00100031 a 208945     e  
JSAJTD44V da 00100054 a 223901

#### **Soluzione del problema:**

Controllare ed eventualmente riparare il cablaggio e applicare un dispositivo di protezione disponibile presso i concessionari Suzuki.