



Toyota

Avensis (T22)

Motorino di avviamento/accensione non funzionanti

Nei suddetti veicoli può capitare che l'accensione non si inserisca quando si gira la chiave o che il motorino di avviamento non funzioni. Spesso si riesce comunque ad avviare il veicolo girando ripetutamente avanti e indietro la chiave di accensione.

Nella maggior parte dei casi, la causa è un elemento di contatto difettoso (figura 1) sul blocchetto d'accensione.

Per sostituire l'elemento di contatto, procedere come segue:

- Smontare il rivestimento nel vano piedi del conducente
- Rimuovere il rivestimento inferiore del volante. A questo scopo svitare le tre viti di fissaggio. Per raggiungere due delle viti, si deve ruotare il volante di 90° verso destra e verso sinistra, a partire dalla posizione centrale
- Rimuovere i contatti del cablaggio sull'elemento di contatto
- Smontare l'elemento di contatto, rimuovendo le due viti di fissaggio (figura 2)
- Montare il nuovo elemento di contatto e i rivestimenti nella sequenza contraria
- Eseguire il controllo di funzionalità

