



Volvo V70

Data di costruzione tra 1997 e 2000

Con motore da 2,4 l (B5244S2)

Assenza di servoassistenza della forza frenante, cattivo funzionamento del motore

Se su questi veicoli viene segnalata l'assenza della servoassistenza della forza frenante ed un cattivo funzionamento del motore, una possibile causa è un tubo flessibile di depressione difettoso, in particolare il tubo flessibile verso il servofreno.

Nel tubo flessibile di depressione sotto il filtro dell'aria vi è un raccordo da cui il tubo può staccarsi.

Per eliminare il guasto, si deve ricollegare il tubo flessibile al raccordo e fissarlo con una fascetta in modo che non possa più sfilarsi.

Per arrivare al raccordo si deve smontare il carter filtro aria. Quindi effettuare la lettura della memoria guasti e cancellare gli errori registrati in relazione al suddetto problema.