



## ***VW Bora, tutti i modelli fino ad agosto 2000***

### **La spia dell'ABS si accende**

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è la difficoltà di contatto dei sensori numero giri ruota posteriori.

A causa dei supporti difettosi delle connessioni a spina dell'ABS è possibile che queste si allentino a causa delle vibrazioni provocando il suddetto problema.

In questo caso controllare i supporti da entrambi i lati. Se i supporti sono troppo lenti, si possono comprimere leggermente (circa 2-3mm) in modo da aumentare la pressione sulle connessioni a spina. Inoltre si possono fissare i cavi accanto alla connessione a spina con delle fascette serracavi.

Dopo aver adottato questi provvedimenti, cancellare la memoria guasti e controllare se l'impianto ABS funziona perfettamente.