



VW Golf 3 Con chiusura centralizzata

Le portiere si bloccano improvvisamente in modo autonomo

Su questi veicoli è possibile che le portiere si blocchino/sblocchino improvvisamente in modo autonomo.

Questo può verificarsi sia con accensione inserita che durante la marcia.

La causa possibile si cerca nel malfunzionamento degli interruttori a contatto della chiusura centralizzata nelle portiere lato guida e passeggero.

Le difficoltà di contatto provocate da sporcizia e umidità possono portare allo sporadico blocco/sblocco delle portiere.

Dato che il guasto si verifica raramente, non si riesce a controllare perfettamente gli interruttori.

Per precauzione è consigliabile sostituire sia l'interruttore nella portiera lato guida che l'interruttore nella portiera lato passeggero.

A tale scopo procedere come segue:

- Disinserire l'accensione
- Smontare il pannello portiera
- Staccare parzialmente il foglio portiera/materiale isolante
- Estrarre il connettore dall'interruttore a contatto (fig. 1, pos. A)
- Sbloccare l'interruttore (fig. 1, pos. B) con un cacciavite piccolo e rimuoverlo tirando all'indietro
- Sostituire l'interruttore (figura 2)
- Inserire il connettore
- Eseguire il test di funzionamento
- Riapplicare il foglio portiera/materiale isolante



(eventualmente sostituire)

- Montare il pannello portiera
- Eseguire, ancora una volta, il test di funzionamento

Nota:

Talvolta gli interruttori sono fissati in modo talmente saldo da rendere necessario lo smontaggio/rimontaggio del meccanismo di chiusura della portiera.

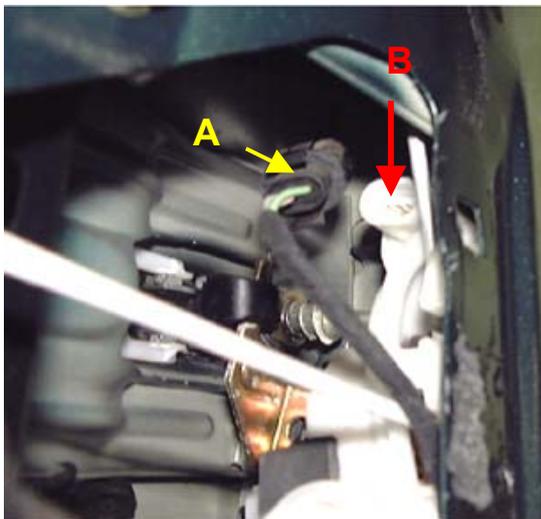


Fig. 1



Fig. 2