



VW Passat (3B...) Data di costruzione fino 2003

Chiusura non completa dei cristalli laterali

Se viene segnalato questo problema, i motorini alzacrystallo potrebbero non essere stati inizializzati.

Potrebbe essere necessaria una nuova inizializzazione se si è verificata un'interruzione dell'alimentazione (ad es. è stato sostituito il motorino alzacrystallo, è stata staccata la batteria o un fusibile si è bruciato).

Se non è stata effettuata l'inizializzazione, i cristalli non hanno più un punto finale definito (chiusura completa dei cristalli).

In questo caso procedere come segue:

Scollegare la batteria e attendere almeno 30 secondi. Quindi ricollegarla e attivare l'accensione.

L'inizializzazione viene effettuata attraverso i rispettivi interruttori degli alzacrystallo.

Con i finestrini aperti:

- Azionare l'interruttore (sollevamento) fino all'arresto del crystallo al fine corsa superiore.
- Rilasciare l'interruttore.
- Azionare l'interruttore (sollevamento) per almeno 2 secondi.
- Si verifica automaticamente la disattivazione a seguito di un bloccaggio.

Eeguire nello stesso modo anche l'inizializzazione del



finecorsa inferiore (abbassamento).

Con i finestrini chiusi:

- Azionare l'interruttore (sollevamento) per almeno 2 secondi.
- Rilasciare l'interruttore.
- Azionare nuovamente l'interruttore (sollevamento) per almeno 2 secondi.

Eeguire nello stesso modo anche l'inizializzazione del finecorsa inferiore (abbassamento).

Dopo aver effettuato l'inizializzazione, controllare il corretto funzionamento dall'interno e attraverso la serratura della portiera.

Se il veicolo è equipaggiato con un tetto elettrico scorrevole, questo può essere inizializzato nello stesso modo.