



## **VW** **Polo (6N)**

### **Il motore non si avvia**

Su questi veicoli è possibile che il motore non si avvia a causa di un difetto nell'interruttore di avviamento.

Questo problema può dipendere da una pressione di contatto troppo debole dei morsetti 50 e 15 nell'interruttore di avviamento o da una guida insufficiente del connettore.

Dal 02/01/2001 sono stati utilizzati sia in fabbrica che nella produzione dei ricambi originali degli interruttori modificati, riconoscibili dalla data di produzione.

Il codice numerico a quattro cifre indica il giorno e l'anno di produzione (ad es. 0021 = 2° giorno del 2001).

Quando si sostituisce l'interruttore di avviamento, fare attenzione che il volante, se rimosso dal piantone sterzo, non si inclini, altrimenti si rischia di danneggiare l'anello di ritorno. Per questo si consiglia di estrarre il volante prendendolo da dietro con la punta delle dita.

Durante il montaggio assicurarsi che il nuovo interruttore di avviamento si posizioni esattamente all'altezza del cilindretto serratura.

Prima di smontare il volante o l'unità airbag, leggere con molta attenzione le istruzioni del costruttore del veicolo.