



VW Polo (6N2) Tutti i modelli fino alla data di costruzione 2002

Non si riesce ad avviare il motore.

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore non si avvia, una possibile causa potrebbe essere l'interruttore di avviamento. In questo caso si hanno difficoltà di contatto sui morsetti 15 e 50 nell'interruttore di avviamento.

Un ulteriore problema è che il connettore non è ben guidato nell'interruttore di avviamento. Per eliminare il guasto, montare un nuovo e migliore interruttore di avviamento.

Prestare attenzione a montare solo interruttori prodotti dopo la data di fabbricazione 0021 (giorno/giorno/giorno/anno = giorno 002 del 2001).

La data di fabbricazione è stampata sull'interruttore di avviamento.