



VW

Rumori provenienti dalla zona del piantone sterzo.

Se vengono segnalati ticchettii o rumori provenienti dalla zona del piantone sterzo come se qualcosa raschiasse, una possibile causa è la distanza troppo grande o troppo piccola tra l'anello di ritorno (fig. 3) e il volante.

Se la distanza è troppo piccola, l'anello di ritorno raschia quando il volante sterza.

Se la distanza è troppo grande, i dentini di arresto non vengono premuti abbastanza e si agganciano durante la sterzata.

Per eliminare i rumori è necessario regolare nuovamente questa distanza.

A tal fine procedere come segue:

- Smontare il rivestimento del piantone sterzo superiore (figura 1).
- Allentare la vite di bloccaggio della leva comando sterzo (figura 2).
- Regolare la distanza tra l'anello di ritorno e il volante a circa 5 mm (figura 2).
- Serrare a fondo la vite a morsetto e rimontare il rivestimento.



Figura 1

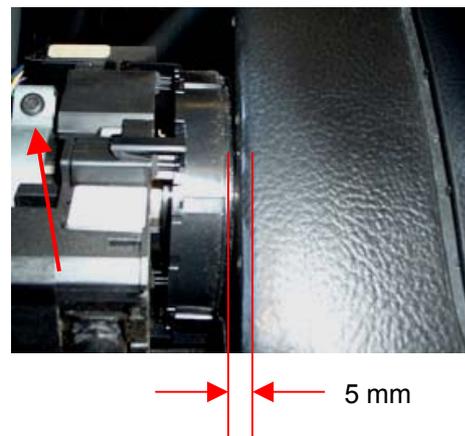


Figura 2

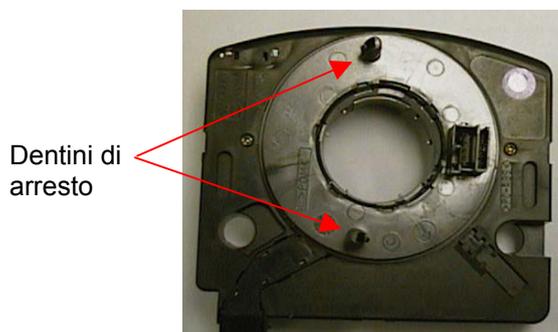


Figura 3