



VW Tiguan Tutti i veicoli con Model Year 2009

Il motore continua a girare dopo aver disinserito l'accensione.

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore continua a girare dopo il disinserimento dell'accensione, una possibile causa è un difetto del relè 2 (gestione motore). Il relè 2 della centralina motore si trova nella scatola portafusibili / piastra portarelè (vano motore).

Il relè è posizionato come segue nella scatola portafusibili. (Vedere figura 1/ freccia).

È possibile che sia memorizzato il codice di guasto 00576. Questo codice di guasto è equivalente a "Tensione di alimentazione del circuito di marcia".

In questo caso viene offerto un relè modificato. Ha il cod. ricambio: 7 M0 951 253 A.

Nota: controllare, inoltre, i collegamenti di massa corrispondenti. A causa di collegamenti di massa cattivi (residui di vernice, corrosione, ecc.) è possibile che si verifichino malfunzionamenti o problemi di tensione collegati alla centralina motore.

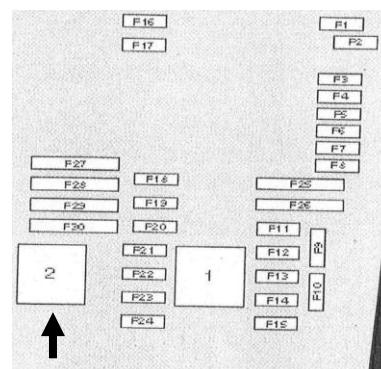


Figura 1.