




## ***Alfa Romeo Model 147 Anno di costruzione: 2001-2010 Tutti i motori a benzina***

### **Non si riesce ad avviare il motore**

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere un sensore albero a gomiti difettoso. Sporadicamente non si riesce ad avviare il veicolo, indipendentemente dal fatto che il motore sia caldo o freddo. È possibile che nella memoria guasti vengano memorizzati diversi codici di guasto. In questo veicolo viene montato un sensore induttivo, che può essere controllato in modo relativamente semplice mediante una misurazione della resistenza. La resistenza deve essere di 900 Ohm. In caso contrario, sostituire il sensore. Questo deve essere ordinato presso il rivenditore utilizzando il codice articolo Hella 6PU 009 146-631 (vedere figura).



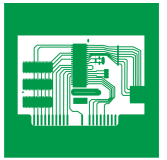

***Bollettino informativo***

