Bollettino informativo



© Hella s.p.a. Milano 10 Marzo 2005 1-1

Alfa Romeo 166 data di costruzione 1998-2001 tutti i modelli con Bosch Motronic M1.5.5

Cattivo comportamento del regime minimo

Se viene segnalato questo problema, possibili cause sono i depositi nel corpo farfallato.

A causa dei depositi, la valvola a farfalla non si chiude più in modo corretto.

Oltre al cattivo comportamento del regime minimo possono essere segnalati anche una difficoltà a prendere giri e il "funzionamento a strappi del motore". In questo caso pulire il corpo farfallato dall'interno.

Procedere come segue:

- Staccare i contatti elettrici sul corpo (attuatore valvola a farfalla).
- Smontare il corpo farfallato.
- Pulire la parete interna con un detergente adatto.
- Azionare manualmente la valvola a farfalla per 3-5 volte e controllarne il corretto funzionamento.
- Se necessario effettuare ancora una volta la pulizia.
- Rimontare il corpo farfallato.
- Ripristinare i contatti elettrici.
- Controllare il comportamento del regime minimo del motore.

