



BMW E 36

Cabrio con capote meccanica

I cristalli laterali si aprono in modo indipendente durante la marcia.

Se durante la marcia su strade dissestate sui veicoli sopra indicati i cristalli laterali si abbassano di 5 cm e il portellone si blocca in modo indipendente a causa di buche o di torsioni del telaio, una possibile causa è il coperchio della capote che non si chiude correttamente sul lato destro.

Se il chiavistello del coperchio della capote non si innesta correttamente con il tetto chiuso, il microinterruttore montato si attiva, i cristalli laterali si aprono e il bagagliaio si blocca in modo indipendente.

In questo caso è necessario controllare la regolazione della capote.

Entrambi i lati si devono chiudere e bloccare in modo uniforme.

Eventualmente regolare la capote.

Inoltre è necessario informare il cliente che si deve sentire la capote che si blocca durante la chiusura (descrizione precisa nelle istruzioni d'uso).