



## **BMW E39**

### **Funzione tergilavacrystallo**

Se su questi veicoli la funzione tergilava non funziona più correttamente, il problema può essere causato da un collegamento elettrico improprio di un apparecchio radio o di un impianto vivavoce installati successivamente.

La disfunzione si potrebbe manifestare con la sola modalità di funzionamento intermittente del tergicristallo in qualsiasi posizione si trovi il suo commutatore di modalità.

L'impianto di tergilavaggio lavora in base alla velocità di crociera e per farlo usufruisce dei segnali inviati dai sensori del numero giri ruota.

Leggendo la memoria guasti dell'ABS è possibile stabilire con facilità se si tratta di un difetto legato al segnale di velocità difettoso.

Se non sono presenti codici di guasto in memoria, la causa potrebbe essere un collegamento improprio di un apparecchio radio o vivavoce installati successivamente.

Nel caso dell'installazione successiva di un apparecchio radio è possibile che, a causa dell'adattatore elettrico non presente o non idoneo, la centralina dell'impianto tergilavaggio non riceva il segnale di velocità dal sensore del numero di giri ruota.

Nel caso dell'installazione successiva di un impianto vivavoce è necessario controllare che il "cavo di mute" non sia stato confuso, nel collegamento, con quello dello stesso colore del segnale velocità giri ruota per l'impianto tergilavaggio.