



BMW

E46

Motore: 2,0 i (206S4)

Data di costruzione: 11.98 - 02.00

Regime del minimo irregolare, motore in funzionamento d'emergenza

Se su questi veicoli vengono segnalati dei reclami come "regime del minimo irregolare", "miscela magra", codice di guasto sonda Lambda" o "motore in funzionamento d'emergenza", una possibile causa è un tubo corroso nello sfiato del basamento.

A causa dello sfiato difettoso, il motore può aspirare "aria indebita".

Per rimediare a questo inconveniente montare un condotto di sfiato modificato e cancellare la memoria guasti.