



## **Citroen C2**

### **Tutti i veicoli con servosterzo fino alla data di costruzione dicembre 2007**

#### **Guasto del servosterzo**

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere un sensore di coppia difettoso. Il guasto viene avvertito dal cliente attraverso il maggiore sforzo richiesto durante la sterzata. Inoltre è possibile vengano memorizzati i codici di guasto C1400 e C1413 (sensore di coppia, errore segnale; sensore di coppia, errore funzionamento). Prima di sostituire il sensore di coppia, verificare che i connettori siano fissati correttamente alla centralina del servosterzo elettrico (v. fig.). Il suddetto guasto può essere provocato anche da un cattivo contatto.

