



Citroen C4

Tutti i modelli per circolazione a sinistra

Accensione della spia ESP/ABS

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere il sensore di posizione del pedale del freno. Possono inoltre verificarsi problemi con l'impianto di regolazione velocità, come ad esempio

- guasto temporaneo o completo del limitatore velocità di marcia.
- guasto temporaneo o completo dell'impianto di regolazione velocità.
- accensione autonoma dell'impianto di regolazione velocità.

Ne può conseguire inoltre un guasto alle luci freno. In tali casi sostituire il vecchio sensore di posizione con quello di una versione modificata. Si deve inoltre montare un cavo adattatore. Durante il montaggio verificare che non si possano presentare punti di sfregamento sul cavo.