



Citroen C4 Picasso e Grand Picasso Dalla data di costruzione 2006 Tutti i veicoli con cambio meccanico sequenziale

Non si riesce ad avviare il motore

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere un connettore difettoso. A causa di un cattivo contatto, il display del cockpit indica l'inserimento della marcia "A1", anche se la leva selettoria si trova in posizione di folle. Per questo non si riesce ad avviare il motore. È inoltre possibile che vengano memorizzati dei codici di guasto relativi al cambio. In questo caso verificare che il contatto tra l'interruttore della marcia inserita e il connettore multipolare sia in perfette condizioni, vedere fig. 1 e 2. Se il connettore si è allentato, rimetterlo correttamente nella sua sede.

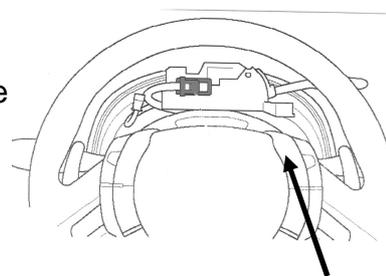


Fig. 1



Fig. 2