

Citroen **C5, 2.2D HDI** **Codice motore DW12B** **Data di costruzione dal 01.04.2006** **al 20/06/2006**

Funzionamento irregolare del motore


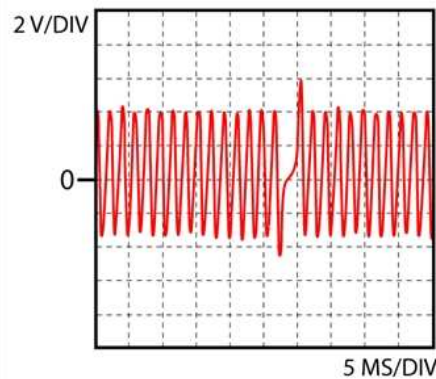


Fig. 1

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, la causa potrebbe essere il sensore albero a gomiti. A causa dei pin difettosi del connettore bipolare, si possono verificare i guasti citati. Possono essere segnalate anche una difficoltà a prendere giri e lo "spegnimento" del motore. Possono essere memorizzati i seguenti codici di guasto:

- P 0335 – Sensore posizione albero a gomiti, malfunzionamento del circuito A.
- P 0336 – Sensore posizione albero a gomiti, errore di campo e malfunzionamento circuito A
- P0606 – Centralina della trasmissione, errore processore

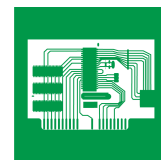

In questo caso si deve controllare il sensore albero a gomiti. Con un tester diagnostico solitamente è possibile visualizzare il segnale del sensore mediante il menu "Valori misurati/ Parametri". Il segnale può essere visualizzato anche con un oscilloscopio, vedere fig. 1. La figura mostra un segnale buono.