



Citroen C6

Anno di costruzione: a partire dal 2006

Codice motore: DT17TED4 (modello UHZ)

**Interruzioni del funzionamento del motore,
rendimento lacunoso**

La luce di controllo per la diagnostica si accende

**Sull'indicatore multifunzione compare la
segnalazione "Anomalia di depurazione dei gas
di scarico"**

Il suddetto errore indica un guasto nel sistema di lavaggio dei gas di scarico. In questo caso, la causa può essere identificata in un filtro antiparticolato / particellare (FAP) intasato.

Qualora una verifica o una sostituzione con un ricambio nuovo non produca alcun miglioramento, la causa può essere ricondotta al filtro del carburante.

Già a partire da un chilometraggio di circa 30000 km, può verificarsi un'agglutinazione dell'elemento filtrante.

Questi sintomi possono essere accentuati dall'impiego di biodiesel.

Allo stesso modo, l'additivo per la rigenerazione periodica del FAP può contribuire all'agglutinazione ed all'intasamento del filtro del carburante.

Soluzione: sostituire l'elemento filtrante del carburante.

Suggerimento pratico: sostituire preventivamente il filtro del carburante entro gli intervalli di ispezione stabiliti di 30000 km, o almeno controllarne il grado di sporcizia.