



Citroen Saxo Con motore da 1,4 l (KFX)

Il motore ha mancate accensioni a freddo e durante la fase di riscaldamento.

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore ha mancate accensioni a freddo e in fase di riscaldamento, una possibile causa è un errore nel software della centralina motore.

Il problema si nota, nella maggior parte dei casi, quando si preme lentamente il pedale acceleratore. La centralina motore calcola un tempo di iniezione errato.

Per eliminare il guasto, sostituire il software della centralina motore. Questo problema non crea registrazioni nella memoria guasti.

Si può eseguire un aggiornamento software presso un'officina autorizzata per mezzo di un apparecchio diagnostico OE e con la versione più aggiornata del software.