



Citroën XM (Y4)

La spia ABS si accende/ABS non funzionante

Se in questi veicoli si manifestano i suddetti malfunzionamenti, la causa è spesso la corrosione nei connettori di collegamento dei sensori ABS.

I connettori vengono corrosi dalle infiltrazioni di umidità.

L'umidità entra per lo più in profondità nel cavetto e provoca delle resistenze di contatto, così che è sconsigliabile una riparazione del connettore.

Controllare le anomalie funzionali di tutte le connessioni e dei sensori ABS per quanto riguarda la resistenza. Per i sensori si tratta di sensori induttivi con un valore di resistenza di 1100 (+/- 110) Ohm.

[I nuovi sensori ABS si trovano nel catalogo elettronico di Hella.](#)



Sensore ABS anteriore Hella:
Tipo. N: 6PU 009 106-121



Sensore ABS posteriore Hella:
Tipo. N: 6PU 009 106-131