



Citroen

Xsara Picasso

Con motore 1,6i (Codice motore NFZ) **2,0HDI (Codice motore RHY)**

Il motore talvolta non si avvia.

Se su questi veicoli viene segnalato che talvolta non si riesce ad avviare il motore, una possibile causa è il connettore della centralina del motore.

L'acqua penetrata provoca ossidazione e di conseguenza le difficoltà di contatto sui pin di collegamento.

Per rimediare al problema, pulire i pin e i contatti ossidati.

Per impedire una nuova infiltrazione d'acqua, installare una copertura supplementare, reperibile presso l'organizzazione Citroen.