



Fiat Multipla Bipower

Accensione sporadica della spia dell'ABS/EBD dopo l'azionamento del tergicristallo.

Se su questi veicoli viene segnalato che dopo l'accensione del tergicristallo (funzionamento temporizzato) talvolta si accende la spia dell'ABS/EBD e sul display multifunzione appare l'indicatore di richiesta intervento urgente, una possibile causa è il relè temporizzatore del tergicristallo.

Questo relè genera un campo magnetico che disturba il sistema ABS.

Per l'eliminazione dei guasti leggere con uno strumento di diagnosi la memoria guasti della centralina ABS.

Se non sono presenti codici di guasto, sostituire il relè temporizzatore.

Il nuovo relè, pur avendo lo stesso codice prodotto del vecchio, si distingue per una marcatura di colore bianco.

Questo nuovo relè evita il generarsi di eventuali disturbi grazie ad una resistenza aggiuntiva.