



Fiat Seicento Tutti i modelli con motore 899 cc Stabilimento polacco

Funzionamento irregolare del motore
Nessuna registrazione nella memoria guasti

Se sul suddetto veicolo viene riscontrato un funzionamento irregolare del motore senza registrazioni nella memoria guasti della centralina, questo può dipendere da un collegamento difettoso del cavo di massa anteriore destro. L'indurimento del materiale isolante può provocare la rottura del cavo nella zona del capocorda a tubo. Il punto di massa è situato, in direzione di marcia, sul passaruota destro dietro al proiettore.

La caduta di tensione che ne consegue si ripercuote negativamente sulla funzionalità dei componenti del sistema di iniezione e fa sì che la centralina modifichi i limiti di adattamento e compensi i guasti. In questo caso controllare il cablaggio, ripararlo oppure sostituirlo.