



Ford Escort con motore Zetec dalla data di costruzione 08/94

Indicazione di temperatura vicino al limite rosso in caso di elevate temperature esterne.

Se in caso di elevate temperature esterne su questi veicoli viene segnalato che l'indicatore di temperatura motore arriva vicino al limite rosso, sebbene la temperatura motore non sia particolarmente alta, una possibile causa è il sensore della temperatura motore difettoso.

Motivo del difetto: il sensore è troppo sensibile.

Di conseguenza l'indicazione di temperatura indica un valore troppo alto anche in caso di temperatura del motore nei limiti. Per eliminare il difetto è necessario sostituire il sensore di temperatura con uno nuovo.

A tal fine procedere come segue:

- Smontare il condotto di aspirazione dell'aria
- Estrarre il connettore dal sensore temperatura
- Smontare il sensore (attenzione: raccogliere il liquido di raffreddamento che fuoriesce), montare il nuovo sensore (coppia di serraggio 8 Nm)
- Inserire il connettore, montare il condotto di aspirazione aria
- Rabboccare il liquido di raffreddamento e spurgare l'impianto di raffreddamento