



Ford Fiesta, a partire da 08.95 – 01.01.99 Codice di produzione da ST a XC

L'indicatore temperatura liquido di raffreddamento è sempre nella zona rossa

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è il sensore temperatura liquido di raffreddamento. Anche se la temperatura motore si trova nel campo normale, è possibile che il sensore per le alte temperature esterne indichi un valore errato. Per risolvere questo guasto è sufficiente montare un sensore modificato.

Per la sostituzione procedere come segue:

- Accertare il codice radio e annotare l'emittente radiofonica memorizzata
- Scollegare la batteria
- Estrarre il connettore dell'indicatore temperatura liquido di raffreddamento dal sensore
- Smontare il sensore. Durante lo smontaggio tenere sollevata la carcassa
- Montare e fissare a fondo con 8 Nm il nuovo sensore.
- Separare il connettore del sensore dal cavo, isolare le estremità del cavo e fissare sul fascio cavi
- Staccare il diodo (pos . 1) con il cavo di collegamento dal supporto
- Staccare la connessione a spina del diodo (pos . 2)
- Rimuovere il diodo con il cavo
- Collegare il connettore (pos . 3) direttamente sul sensore
- Collegare nuovamente la batteria
- Introdurre il codice radio e memorizzare nuovamente le trasmissioni

