



Ford Mondeo Turnier costruite dal 9/2001 Con gancio traino fisso e aiuto parcheggio

Suono prolungato dell'aiuto parcheggio con retromarcia inserita.

Se su questi veicoli con gancio traino fisso originale Ford viene segnalato che con retromarcia inserita si sente un suono prolungato dell'aiuto parcheggio, la causa è un errore del software nella centralina dell'aiuto parcheggio.

Quando si inserisce la retromarcia i sensori ad ultrasuoni nel paraurti posteriore rilevano la testa sferica del gancio traino.

Per eliminare il malfunzionamento è necessario montare una nuova centralina dell'aiuto parcheggio con un software modificato.

A tal fine procedere come segue (posizione di montaggio della centralina dietro il rivestimento laterale nel bagagliaio sinistro):

- Estrarre il rivestimento vano di carico.
- Estrarre la guarnizione del portellone nella zona del montante D.
- Smontare il rivestimento del montante D.
- Aprire il rivestimento laterale sinistro, estrarre il supporto della cassetta del pronto soccorso.
- Smontare il rivestimento laterale.
- Sollevare leggermente il rivestimento del pavimento ed estrarre entrambe le viti dalla centralina dell'aiuto parcheggio. Estrarre i tre connettori dalla centralina.
- Montare la nuova centralina.
- Rimontare i pezzi di rivestimento nella sequenza contraria.
- Effettuare il controllo della funzionalità