



Ford

Fiesta, data di costruzione 1998 - 2001

Fiesta, data di costruzione 2002 - 2005

Focus, data di costruzione 1999 - 2005

**Il tachimetro oscilla,
il motore si avvia con difficoltà,
il volume della radio diminuisce in base
alla velocità.**

Se su questi veicoli viene segnalato uno dei suddetti inconvenienti, la causa potrebbe essere un sensore di velocità difettoso nel cambio.

Per la diagnosi dei guasti è possibile controllare la resistenza del sensore. A questo scopo estrarre il connettore dal sensore e, servendosi di un multimetro, misurare la resistenza del sensore tra l'uscita del segnale e il collegamento a massa.

La misurazione deve dar luogo ai seguenti valori:

Fiesta, data di costruzione 1998 – 2001: 12 – 18 kOhm

Fiesta, data di costruzione 2002 – 2005: 1,4 – 1,6 kOhm

Focus, data di costruzione 1999 – 2005: 1,4 – 1,6 kOhm

Se i valori di resistenza sono al di fuori dei campi di tolleranza, sostituire il sensore di velocità.