



VW Golf IV

Funzionamento autonomo, non voluto, risp. movimenti sporadici del tergicristallo anteriore

I guasti suddetti indicano la presenza di malfunzionamenti del sensore pioggia, del relé del tergicristallo, dell'interruttore del tergicristallo o fascio di cavi usurato sul cofano posteriore.

Attenzione: in questo caso potrebbe anche essere corrosa la scheda del circuito di controllo del motorino del tergicristallo posteriore a causa di entrata d'acqua (tubo flessibile dell'impianto tergicristallo non a tenuta stagna sul motorino del tergicristallo posteriore) e quindi provocare movimenti sporadici del tergicristallo anteriore. Questo riguarda anche autoveicoli senza sensore pioggia.

Per escludere questo "guasto del diavolo", si deve sfilare la spina di allacciamento del motorino del tergicristallo posteriore e osservare se continuano a verificarsi movimenti sporadici del tergicristallo.

Se il tergicristallo anteriore funziona ora perfettamente, si deve sostituire il motorino del tergicristallo posteriore.

Conclusione: se aprendo il cofano posteriore si dovesse constatare che sgocciola acqua del tergicristallo o se il rivestimento del retro è leggermente umido, il suddetto guasto può essere provocato dalla scheda di circuito del motore del tergicristallo posteriore.

