



## ***Honda Accord Dalla data di costruzione 2001 Tutti i modelli con comando albero a camme variabile (VTEC)***

### **Accensione della spia motore e memorizzazione del codice di guasto.**

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia motore si accende e nella memoria guasti viene memorizzato il codice di guasto P1259 (malfunzionamento sistema VTEC) la causa può essere un livello olio troppo basso.

Il comando albero a camme variabile viene comandato attraverso la pressione olio motore. Un livello olio o una pressione olio troppo bassi possono portare al malfunzionamento del sistema e alla memorizzazione del suddetto guasto.

Prima di procedere a una ricerca guasti costosa nel sistema VTEC occorre in ogni caso controllare il livello ed eventualmente la pressione dell'olio.