



Hyundai

IX35

Data di costruzione: 2010

Mancate accensioni, codice di guasto P0301

La spia motore si accende

Su questi veicoli possono verificarsi mancate accensioni, che provocano il "funzionamento a strappi" del motore.

In questo caso la spia motore di solito si accende e nella centralina viene memorizzato un codice di guasto (mancate accensioni).

Il codice P0301 significa ad esempio "Mancate accensioni 1° cilindro".

Se la compressione, le candele e le bobine sono state controllate e trovate in regola, la causa probabile è un pin difettoso sul connettore del fascio cavi della centralina motore. Il comando delle bobine può essere controllato ad esempio attraverso un oscilloscopio. Se non vi è nessun segnale, si può verificare la continuità dei cavi elettrici mediante un multimetro.

Se vi è un pin danneggiato sul connettore verso la centralina motore, il costruttore mette a disposizione un cavo di riparazione con pin.