

# BOLLETTINO

**Lancia**

**Musa**

**Tutti i modelli:**

**Numero di telaio: 1039844 – 1047932**

**Codice motore:**

**188A9.000**

**188B2.000**

## **Accensione della spia motore.**

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia motore (MIL) si accende e inoltre che nella memoria guasti è memorizzato il codice di guasto P0180, una possibile causa è un cattivo contatto sul sensore di temperatura del carburante.

Il codice di guasto P0180 equivale al malfunzionamento: (circuito, fascio cavi, sensore di temperatura del carburante, centralina motore).

Inoltre, si deve controllare visivamente anche la data di produzione del corpo filtro carburante (Foto/etichetta vedere la freccia a tratti). Se il codice della data riporta 2835, si deve sostituire il corpo filtro carburante.

### Corpo filtro carburante:

Codice ricambio 46849581

Codice motore:188A9.000

Codice ricambio 46849581


Codice motore:188B2.000 fino alla data di costruzione ⇒  
03/06

Codice ricambio 51772541

Codice motore:188B2.000 dalla data di costruzione 03/06

⇒

**Nota: fare attenzione al corretto bloccaggio del**

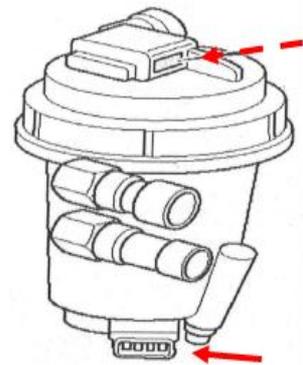

# BOLLETTINO

---



connettore.(Posizione/ vedere la freccia).

