



# BOLLETTINO

## Mazda Mazda 3 Tutti i modelli con codice motore MZR-CD (RF-Turbo)

### Cattivo funzionamento del motore.

Se viene segnalato questo tipo di problema, una possibile causa è un'elettrovalvola difettosa del regolatore pressione carburante. Si possono riscontrare anche le seguenti anomalie:

- Sporadiche mancate accensioni del motore.
- Perdita sporadica di potenza.
- Cattivo comportamento durante l'avviamento a freddo.
- Il motore non accelera nel modo corretto.

In alcuni casi è anche possibile che la spia motore si accenda e che venga memorizzato il codice di guasto P0089.

Per prima cosa si deve controllare se il circuito del carburante assorbe aria parassita o presenta perdite, inoltre si deve controllare o sostituire il filtro carburante.

Nota sul controllo del componente con connettore scollegato.

Klemmen	Leitungsfarbe/Nummer		Prüfbedingung	Richtwert
A u. B	gr/rt u. gn/ws		20°C	2,1 Ω

Se con questa procedura non si rilevano guasti, si può dedurre un guasto in un'elettrovalvola del regolatore pressione carburante.