



Mercedes

Classe A (W168)

Motore: M 166.940 (60KW)

La spia dell'ABS si accende sporadicamente

Su questi modelli può accadere che la spia dell'ABS si accenda improvvisamente e che la vettura freni involontariamente.

Dato che questo fatto si presenta solo occasionalmente, spesso la memoria guasti non dà nessuna indicazione di errore o malfunzionamento.

Si suppone che la causa di questo inconveniente sia una breve caduta di tensione nella rete di bordo, causata il più delle volte da una batteria difettosa/troppo vecchia.

Non necessariamente il malfunzionamento della batteria è riconoscibile in fase di avviamento. Sporadici cortocircuiti di singole celle della batteria (ad es. a causa del fango anodico) provocano una caduta di tensione.

Se viene messo in luce questo inconveniente, controllare la capacità di avviamento e lo stato di carica della batteria con un'apparecchiatura di test adatta (p. es. Hella BD9734).