



Mercedes Benz **Tipo 170, 202, 203, 208 con motore** **111**

Tipo 202 con motore 605 e 611

Accensione della spia dell'ABS

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere la centralina ESP. Se la centralina è priva di alimentazione elettrica può accadere che si accenda la spia dell'ABS e che sul display multifunzione compaia il messaggio di errore ABS/BAS/ESP. Nella memoria guasti vengono registrati i codici di guasto C 1000-128 o C 1000-016.

- Controllare l'alimentazione elettrica sullo spinotto 45 e sullo spinotto 47 della centralina ESP
- Controllare inoltre la continuità dei fusibili F 23/1f8 e F 23/1f9 e verificare che il sedile sia bloccato
- Controllare il connettore X12/3 (terminale 30)