



Mecedes Benz

Modello W 124, 129, 140, 202, 210 con motore 104

modello W 129, 163, 170, 202, 208, 210 con motore 112

modello W 129, 163, 202, 208, 210 con motore 113

Cattivo funzionamento del motore

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è l'umidità nella connessione a spina.

A causa dell'umidità penetrata nella connessione a spina dal sensore di posizione (L5, a 2 poli) possono verificarsi mancate accensioni, funzionamenti a strappi o funzionamenti irregolari.

Inoltre può essere memorizzato il codice di guasto "P0335".

In questo caso montare un fascio di cavi per la riparazione.

Procedere come segue:

- Estrarre il connettore dal sensore albero a gomiti (L5)
- Aprire il tubo flessibile isolante (circa 120 mm dalla connessione a spina)
- Separare il cavo e spelarlo
- Collegare le estremità del cavo del fascio di cavi motore con le estremità del cavo del fascio di cavi per la riparazione. **Attenzione alla codifica a colori!**
- Sigillare il fascio cavi con il nastro isolante
- Controllare il contatto sul sensore dell'albero a gomiti
- Se l'umidità dovesse essere ancora presente soffiare il connettore con dell'aria compressa. Collegare il connettore con il sensore
- Cancellare il codice di guasto e controllare il funzionamento del motore