



Mercedes-Benz Classe C (W202, 203) CLK (W208, 209) Tutti i veicoli con parktronic

Il parktronic non funziona.

Se il cliente segnala questo tipo di guasto, le possibili cause sono diverse:

- Portatarga troppo grande applicato al paraurti
- Targa storta (sporgente di lato).
- Sensori molto sporchi.
- Il calore disperso, che durante i lunghi tempi di sosta e con motore molto caldo, si accumula attorno al sensore.
- Spire induttive sulla strada ad es. presso i semafori.


Di conseguenza il parktronic sporadicamente può attivarsi (acusticamente o solo l'indicazione), anche se non vi sono ostacoli nelle vicinanze.

I fenomeni suddetti si possono verificare in relazione al funzionamento dei sensori.

La sostituzione dei sensori o della centralina non porta alcun miglioramento. Inoltre i fenomeni avvengono in particolare dopo aver sostituito i sensori del parktronic (dopo un incidente, ecc.).

Spesso il motivo è la verniciatura inadeguata dei sensori. Se tutta la zona anteriore del sensore viene verniciata, si modifica il comportamento vibrazionale e di conseguenza si generano messaggi di errore.

In questo caso, per ovviare al problema utilizzare l'imballaggio in dotazione, che serve anche da scatola per verniciatura. Grazie a questa scatola i sensori possono

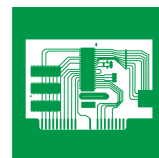

© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	29/11/2007	2-2
-------------------------------------	------------	-----

essere verniciati correttamente.