



Mercedes Benz:

Classe E (Mod. 124) } **con motore 119.97**
Classe S (Mod. 140) }
Classe S (Mod. 129) con motore 119.96

Il motore si avvia con difficoltà, si spegne

Se vengono segnalati questi problemi, una possibile causa è il segnale insufficiente dal sensore dell'albero a gomiti posizionato in modo errato.

Questo problema si verifica a causa di una distanza insufficiente tra il sensore e il segmento dentato del volano. Inoltre non vengono memorizzati codici di guasto.

In questo caso si deve smontare il sensore e inserire una rondella dello spessore di 0,5 mm tra il sensore e il rivestimento.

Questo spessore si può realizzare a mano, ad esempio con carta per guarnizioni.