



Mercedes Benz W 170, 202, 203, 208, 210

Malfunzionamento dei comandi sulla pulsantiera superiore della consolle centrale

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è un cattivo contatto elettrico sul connettore a undici poli della pulsantiera superiore (S6/1) della consolle centrale (vedi figura).

Di conseguenza il riscaldamento dei sedili, la chiusura di sicurezza dall'interno sulle portiere ed il lampeggio nonché l'illuminazione degli interruttori non funzionano.

Il dente d'innesto centrale della centralina di riscaldamento sedili (N25/5) batte contro la nervatura che circonda il connettore, impedendo così un corretto assemblaggio e un buon contatto elettrico della pulsantiera (gruppo interruttori).

In questo caso, smontare la consolle centrale.

Poi allentare il connettore e staccare il dente d'innesto centrale della centralina di riscaldamento sedili.

Collegare nuovamente il connettore e rimontare la consolle.

Controllare il funzionamento dell'interruttore.

