



## **Mercedes Benz ML 270 CDI Data di costruzione: 11.1999 - 06.2005 Motore: OM 612.963**

**La spia motore si accende  
Veicolo in funzionamento  
d'emergenza  
Codice di guasto: P1189  
"Disinserimento canale di entrata"  
Il motore perde potenza**

Se su questo modello vengono rilevati uno o più dei suddetti difetti, una possibile causa è una tiranteria rotta del comando del condotto di riempimento. In questo caso smontare la tiranteria



e sostituirla con il ricambio modificato dal costruttore del veicolo.

Ricambi:

Graffetta di fermo: 611 098 01 26

Tiranteria: 611 098 02 26

A tal riguardo rispettare le istruzioni di montaggio e smontaggio del costruttore del veicolo.



***Bollettino informativo***

