



Mercedes Benz Classe E (W124) con matr. motore 111.960 o 104.942/992

Il motore si spegne durante la marcia.

Se su questi veicoli viene segnalato che il motore durante la marcia ha mancate accensioni di breve durata o si spegne completamente, una possibile causa è un punto di saldatura difettoso nel relè protezione sovraccarico. Questo guasto si verifica solo sporadicamente e non viene memorizzato nella memoria guasti.

Per l'eliminazione dei guasti controllare il codice pezzo del relè e se necessario sostituire il relè.

Vecchio codice pezzo: 000 540 **52** 45

Nuovo codice pezzo: 000 540 **67** 45