



Mercedes Benz Classe C (W 208), Classe E (W 210) Anno Modello 1998 Con motori 112,113

Lo strumento multifunzione indica „Sensore livello olio difettoso“

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere uno strumento multifunzione guasto.

L'indicazione appare poco dopo l'avviamento del motore.

Non viene però memorizzato nessun codice di guasto.

In questo caso lo strumento multifunzione deve essere sostituito.

Procedere come segue:

- Scollegare la batteria.
- Sbloccare ed estrarre il volante tirandolo.
- Inserire due ganci (vedi fig. 1), a destra e a sinistra, tra lo strumento multifunzione e il cruscotto, ad una distanza di ca. 8 cm (i ganci possono essere realizzati con un filo resistente, ad es. filo di apporto).
- Far ruotare i ganci di circa 90° verso l'interno.
- Quindi estrarli tirandoli finchè non si bloccano nelle nervature dello strumento multifunzione (vedi fig. 2).
- Estrarre con cautela lo strumento multifunzione tirando alternativamente il gancio destro e il gancio sinistro.
- Sbloccare ed estrarre i connettori elettrici.
- Collegare il nuovo strumento multifunzione e rimontare le parti nella sequenza contraria.
- Collegare la batteria e controllare il funzionamento dello strumento multifunzione.

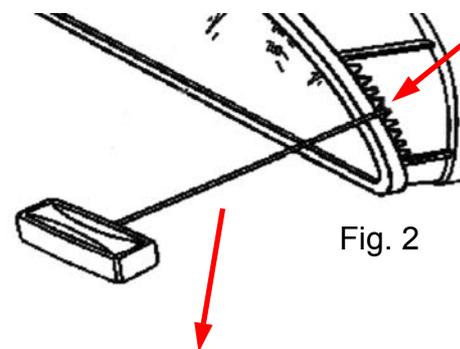


Fig. 2

 


Fig. 1