



Mercedes Benz (W 163), 202, 208, 210 Con motori 112 e 113, esclusi 112.912/ 946/ 961 e 113.968/ 963/ 992

La spia del livello dell'olio si accende

Se viene segnalato questo inconveniente, una possibile causa è un sensore del livello dell'olio difettoso.

Inoltre sul display appare il messaggio "livello olio sotto a min.".

Durante la lettura della memoria guasti si possono rilevare gli errori P1178, Qualità dell'olio motore non plausibile, o P1179, Livello dell'olio motore non plausibile.

In questo caso procedere come segue:

- Scaricare l'olio motore
- Smontare la parte inferiore della coppa dell'olio (1)
- Estrarre il connettore dal sensore del livello dell'olio (3)
- Rimuovere le viti dal sensore (2)
- Smontare il sensore livello olio (4)
- Inserire il nuovo sensore e serrare le viti con una coppia di 10Nm
- Ripristinare nuovamente la connessione a spina
- Fissare la parte inferiore della coppa dell'olio. Serrare le viti con una coppia di 30 Nm
- Rabboccare nuovamente l'olio
- Controllare il funzionamento del sistema
- Cancellare la memoria guasti

