



Mercedes Benz W 202 fino alla data di costruzione 30.09.1995

Solo veicoli con strumento multifunzione Moto-Meter

Tachimetro temporaneamente non funzionante

Se viene segnalato questo problema, una possibile causa è lo strumento multifunzione.

Con temperature esterne elevate è possibile che la lancetta del tachimetro si "incolli" al pernetto di arresto e si liberi solo a una velocità di 40 km/h.

In questo caso si deve inserire una sottile guaina in gomma sul pernetto.

Procedere come segue:

- Smontare lo strumento multifunzione
- Rimuovere la copertura in vetro
- A questo punto infilare una sottile guaina sul pernetto di arresto. Per fare ciò allontanare con cautela la lancetta dal pernetto
- Inumidire con dell'acqua un panno non sfilacciato e pulire la lancetta nel punto in cui avviene il contatto con il pernetto. Prima di montare la copertura in vetro, controllare che non vi siano impronte o fili di polvere sulla lancetta
- Fissare nuovamente la copertura in vetro
- Montare lo strumento multifunzione
- Effettuare un controllo di corretto funzionamento