



Mercedes Benz Classe A Tipo W 168

Accensione della spia ESP e codice di guasto memorizzato C1142.

Se su questi veicoli vengono segnalate l'accensione della spia ESP e la memorizzazione del codice di guasto C1142, una possibile causa può essere la centralina.

In questo caso il sensore di accelerazione laterale viene monitorato in modo troppo sensibile dalla centralina e si verificano i suddetti inconvenienti.

Per eliminarli è necessario controllare il sistema ESP.

Se non viene riscontrato alcun problema, è necessario sostituire la centralina ESP.

La sostituzione del sensore di accelerazione laterale non risolve il problema.

Veicoli e centraline coinvolti:

Classe A W 168 tipo 168.007 / 008/031/033

N. telaio: J fino a 247148

Centraline con n. d'ordine : 027 545 60 32

028 545 26 32