



Mercedes Benz Con motore 104.942, 104.992, 111.960

La spia ABS e ABS/ASR rimane accesa o si accende sporadicamente.

Se su questi veicoli viene segnalato che la spia ABS e ABS/ASR non si spegne dopo aver avviato il motore o che si accende sporadicamente durante la marcia, una possibile causa è un contatto difettoso nel relè di protezione da sovratensione.

Il contatto difettoso si verifica nella zona di innesto del fusibile 15 A sul relè.

A causa del tremolio sul fusibile, a motore acceso è possibile che il guasto si riproduca.

Per eliminare il guasto, è necessario sostituire il relè di protezione da sovratensione.

Il relè si trova nel lato destro del veicolo, nella zona delle centraline (figura).

