



Mercedes

Classe M (W163)

Tipo: 163.113/128/154/172/174/175/

Indicazione carburante

Se su alcuni dei suddetti veicoli l'indicazione carburante non è visualizzata correttamente, il problema non è sempre riconducibile ad un difetto del trasduttore livello carburante o dello strumento multifunzione.

La causa può dipendere anche da un comportamento scorretto del serbatoio.

Se, con serbatoio semivuoto, si fa spesso rifornimento con quantità eccessivamente basse di carburante (meno di 7 litri), è possibile che l'avvenuto rifornimento non venga sempre riconosciuto.

Il sistema controlla e confronta i valori attuali memorizzati nell'ultima disattivazione dell'accensione.

Tuttavia, il rifornimento viene riconosciuto solo se il carburante è aumentato di almeno 7 litri.

Inoltre, ad accensione inserita, il rifornimento può provocare anche un'indicazione errata, che può essere eliminata solo mediante il reset dello strumento multifunzione.

A tale scopo si deve estrarre e reinserire il fusibile (f5) nel modulo portarelè e fusibili (vano gambe anteriore destro).

Spiegare al cliente come effettuare un corretto rifornimento di carburante.