



Mitsubishi Galant Tutti i modelli dal 1999 al 05.2001

Rumorosità dei cuscinetti ruota posteriori

Se su questi veicoli viene segnalato che i cuscinetti ruota posteriori provocano rumorosità, una possibile causa è l'infiltrazione di acqua.

La mancanza di tenuta tra i sensori numero giri ruota e il fuso a snodo provoca l'infiltrazione di acqua nei cuscinetti ruota, che ne vengono danneggiati.

Per eliminare il guasto, si devono controllare ed eventualmente sostituire i cuscinetti ruota. Allo stesso tempo si deve applicare uno strato di sigillante sul piano di appoggio del sensore numero giri ruota, che impedisce un'ulteriore infiltrazione di umidità.

Sui veicoli a partire da 05.2001 vengono montati fusi a snodo modificati con O-ring. Se su questi modelli si deve sostituire il sensore numero giri ruota, insieme a questo si deve sostituire sempre anche l'O-ring.