



Mitsubishi Pajero ***Tutti i modelli con cambio automatico*** ***costruiti tra il 2001 e il 2002***

Accensione della spia della trazione integrale, memorizzazione del codice di guasto 033.

Se su questi veicoli viene segnalato uno dei suddetti inconvenienti, una possibile causa sono gli interruttori di identificazione sul cambio.

Questi interruttori verificano la condizione di commutazione del cambio. La penetrazione di acqua nei collegamenti elettrici provoca corrosione e il conseguente insorgere dei suddetti inconvenienti.

Per l'eliminazione dei guasti controllare e se possibile pulire i collegamenti elettrici. Se questa operazione non è più possibile perché i punti corrosi sono troppo numerosi, montare degli interruttori di indentificazione del cambio modificati.

Proteggere i connettori puliti da ulteriori infiltrazioni di umidità.